

4. RECHERCHE DES PANNES

4-1. CODES D'ERREUR

► Vous trouverez ci-dessous la procédure de recherche des pannes pour chaque code d'erreur. Pour plus d'informations, consultez les scripts de réparation généraux.

Type d'erreur	Tambour			Entière- ment auto- matique	Causes	Remarques
	Code d'erreur	Anciens codes d'erreur	Pour les Etats- Unis			
Détecteur de niveau d'eau Sensor	1E	1E E7	LE	1E	- La partie du tuyau où se trouve le détecteur de niveau d'eau est endommagée (trouée). - Le tuyau est obstrué par des corps étrangers. - Le tuyau est plié. - Une quantité trop importante de lubrifiant a été appliquée au niveau du raccord du tuyau d'eau. - Erreur d'emboîtement du tuyau (déboîté) - Pièce défectueuse (soudure interne défectueuse) - La borne du détecteur de niveau d'eau est déconnectée. - Carte principale défectueuse	
Erreur du moteur d'entraînement et du capteur à effet Hall	3E	3E EA EB 8E	3E	3E	- La borne du connecteur de la carte n'est pas connectée. - Le filet de rotation du moteur n'est pas enclenché. - La bobine interne du moteur est endommagée (coupée ou en court-circuit). - La borne du capteur à effet Hall n'est pas connectée. - Un corps étranger (une vis) est entré dans le moteur.	Pour les lave- linge aux Etats-Unis, cette erreur se produit lorsque les rotations sont entravées.
	3E1	3E1	E3		- Surcharge du moteur due à un excès de linge (défaut de détection). - La borne du capteur à effet Hall du moteur n'est pas connectée. - Carte défectueuse	Pour les lave- linge aux Etats-Unis, cette erreur se produit lors d'une
	3E2	3E2			- Le signal d'erreur du moteur d'entraînement émis par la carte est faible. - Fonctionnement instable du relais, etc.	interférence provoquée par un excès de linge, etc.
	3E3	3E3	bE		- Signal de dysfonctionnement du capteur à effet Hall du moteur. - La borne IPM de la carte principale n'est pas connectée. - Le couvercle du moteur DD est excentré.	
	3E4	3E4			- La borne du logement de la carte n'est pas connectée. - Carte défectueuse - Moteur DD défectueux	
Erreur d'arrivée d'eau	4E	4E E1	nF	4E	- Présence de corps étrangers dans la vanne d'arrivée d'eau. - La borne de la vanne d'arrivée d'eau n'est pas connectée (fil débranché). - Les connecteurs d'eau chaude et de rinçage sont mal connectés. - Ce problème survient lorsque la borne de la carte principale du tuyau d'évacuation vers le bac à produits n'est pas connectée. Vérifiez si le tuyau transparent est plié ou endommagé.	Cette erreur se produit pendant l'exécution du programme laine.
	4E1	4Ed	-		- La connexion entre les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide est inversée. - La température de l'eau qui arrive de la vanne différentielle est supérieure à 70 °C.	Le volume d'eau fourni pendant le cycle de séchage est de 0,3 à 0,4 l/min.
	4E2	E8	-		- La température de l'eau est supérieure à 50 °C lors du programme laine ou lingerie.	

Type d'erreur	Tambour			Entière- ment auto- matique	Causes	Remarques
	Code d'erreur	Anciens codes d'erreur	Pour les Etats- Unis			
Erreur d'évacuation	5E	5E E5	nd	5E	- La partie interne de la turbine du moteur de la pompe est endommagée. - Tension incorrecte (220 V → 110 V) au niveau des composants. - Pièce défectueuse - Ce problème se produit en cas de gel en hiver. - Le tuyau d'évacuation est obstrué (erreur d'alimentation / présence de corps étrangers). - Obstruction par des corps étrangers - La borne de la pompe à eau n'est pas connectée (présence d'élastiques, de papiers, de mouchoirs, d'épingles à cheveux, de pièces de monnaie, etc.).	
Erreur d'alimentation électrique	9E1 Uc	PH1	2E	-	- Vérifiez l'état du circuit électrique chez le client. • Veillez à vérifier la tension de fonctionnement. Connectez un testeur aux bornes d'alimentation internes pendant l'ébullition ou le séchage et observez attentivement le fonctionnement du lave-linge. • Vérifiez les tensions. (Une erreur se produit en cas de sous-tension ou de surtension.) • Vérifiez si une prise est utilisée. - Si le câble de connexion a une longueur d'un mètre, une basse tension momentanée peut diminuer de 10 V max. - Carte principale défectueuse (rare)	Pour les appareils entièrement automatiques, aucun code d'erreur n'est affiché en cas d'erreur d'alimentation.
	9E2	Plo				
			PF		- Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, car cette erreur ne survient qu'en cas de panne de courant momentanée. • Si le lave-linge se remet sous tension alors que ce code d'erreur est affiché, l'appareil poursuit le programme à partir du cycle auquel la panne de courant est survenue. • Si le lave-linge ne fonctionne pas et que ce code d'erreur est affiché, ce code a pour objectif de signaler la survenue d'une panne de courant.	
Erreur de communication	AE	13E	-	-	- Les signaux entre la carte secondaire et la carte principale ne sont pas détectés en raison d'une erreur de communication. - Vérifiez soigneusement les connexions entre la carte principale et la carte secondaire. → Vérifiez si les connexions sont correctes, si des connecteurs ne sont pas déconnectés, etc. - Enlevez les connecteurs de la carte secondaire / du panneau et vérifiez l'absence de soudures défectueuses.	
Erreur d'interrupteur (erreur du relais principal)	bE1	12E	E2	-	- Le bouton de marche / arrêt est maintenu enfoncé (pendant plus de 12 secondes). - Pression non uniforme sur l'interrupteur en raison de la déformation du panneau de commande. - Les vis de maintien de la carte secondaire sont trop serrées.	
	bE2	14E			- Un autre bouton que le bouton de marche / arrêt est maintenu enfoncé (pendant plus de 30 secondes). - Déformation d'une pièce d'injection interne en plastique. - Une des vis de montage de la carte secondaire est trop serrée.	
	bE3	18E	Sr	-	- Le relais principal de la carte est en court-circuit. - La borne du relais principal n'est pas correctement connectée. (La borne est pliée, empêchant le contact.)	Le relais de la carte du moteur ne fonctionne pas.

Type d'erreur	Tambour			Entière- ment auto- matique	Causes	Remarques
	Code d'erreur	Anciens codes d'erreur	Pour les Etats- Unis			
Erreur de refroidissement	CE	CE cE	-	-	- La température du lave-linge est supérieure à 50 °C et l'eau ne s'évacue pas. (Attention : risque de brûlures en cas de contact de l'eau chaude avec la peau.) - La température de l'eau, pour un programme spécifique, est supérieure à 50 °C. Dans ce cas, le lave-linge évacue l'eau jusqu'au niveau de réinitialisation. - Le capteur de température est défectueux ou l'appareil est mal utilisé.	Si aucune de ces causes n'est pertinente, l'erreur est due à un dysfonctionnement du capteur de la résistance du lave-linge. Il faut le remplacer.
Erreur de porte	dE door	dE Ed door	dS (avant toute utilisation)	dE	- Mauvais contact de l'interrupteur en raison de la déformation du crochet de la porte. - La porte a été soumise à une traction excessive.	Cette erreur se produit si la porte reste bloquée lorsqu'on tente de l'ouvrir.
			dL (en cours de fonction- nement)		- Lors du lavage à très haute température, la porte est soumise à une pression résultant des variations de la température interne.	Cette erreur se produit lorsque la porte n'est pas verrouillée après la fermeture de la porte.
	dE1	dE1	LO (Unlock (échec du déver- rouillage)	-	- La borne de l'interrupteur de porte n'est pas correctement connectée. - La borne de l'interrupteur de porte est endommagée. - Problème intermittent résultant d'une fuite de courant - Carte principale défectueuse	
			FL (échec du ver- rouillage)			
	dE2	dE2	-	-	- Interrupteur d'alimentation continuellement en position de marche / arrêt et génération d'une chaleur excessive (erreur difficile à reproduire).	
Erreur de résistance	HE	HE E5	Hr (relais résistance)	-	- La résistance du lave-linge est en court-circuit ou un fil est déconnecté. - Une erreur est survenue au niveau de la résistance du lave-linge à l'intérieur de la cuve (erreur de contact / erreur du capteur de température). - Si le détecteur de niveau d'eau fonctionne sans eau car celle-ci a gelé (ou pour toute autre raison) et que le capteur de température situé dans le bas du lave-linge qui prévient la surchauffe de la résistance détecte une température de 100 à 150 °C, le lave-linge cesse de fonctionner.	Pour les lave-linge aux Etats-Unis, l'erreur est due à un dysfonctionnement du relais de la carte en cas d'absence de dysfonctionnement de la résistance.
	HE1	HE1 E1 Ec				
	HE2	HE2			- Cette erreur survient lorsque le capteur de température rouge au centre de la résistance de séchage se déclenche (température supérieure à 145 °C). • Mesure corrective : effleurez le bouton central. Le lave-linge fonctionnera à nouveau normalement. - Vous pouvez également remplacer le capteur de température en cas de détection de la température erronée en raison d'un dysfonctionnement.	
	HE3	-			- Cette erreur se produit lorsque la fonction vapeur ne fonctionne pas normalement. - Cette erreur ne se produit pas sur les modèles à tambour existants. Vérifiez s'il s'agit d'un modèle à vapeur.	

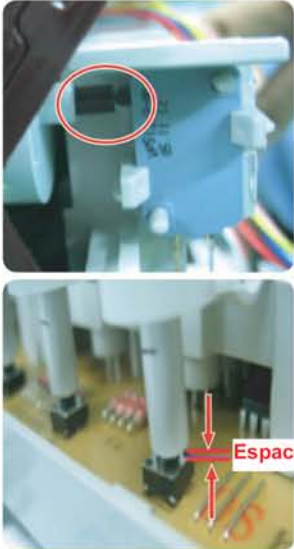
Type d'erreur	Tambour			Entièrement automatique	Causes	Remarques
	Code d'erreur	Anciens codes d'erreur	Pour les Etats-Unis			
Erreur de fuite d'eau	LE LE1	11E E9	LE	LE	- Résistance mal positionnée. - Le tuyau d'air est mal positionné, entraînant une fuite d'eau lors de l'essorage. - La pièce de fixation des boulons de sécurité à l'arrière de la cuve est endommagée. - Fuite d'eau et de mousse par l'avant du lave-linge en raison d'une quantité trop importante de produit de lessive. - Fuite d'eau en raison du mauvais raccordement du tuyau au tiroir de produit de lessive. - La trappe d'accès au filtre de la pompe de vidange est mal insérée. - Fuite d'eau au niveau du tuyau - Les vis de fixation du tuyau de condensation sont usées. - Le joint du tambour est monté à l'envers ou la garniture en caoutchouc est absente. - Fuite d'eau due au serrage inadéquat des vis de maintien de la cuve à l'avant et à l'arrière. - Le détecteur de fuite est défectueux.	
Erreur de débordement	OE OF	OE OF E3	OE	-	- Arrivée d'eau ininterrompue en raison de l'absence de détection du capteur de niveau d'eau. - Étant donné que le tuyau d'évacuation est obstrué et qu'une erreur d'alimentation s'est produite (à un endroit étroit), le détecteur de niveau d'eau ne fonctionne pas et l'arrivée d'eau est constante. - L'arrivée d'eau est constante en raison du gel ou de la présence de corps étrangers dans la vanne d'arrivée d'eau. - Cette erreur peut se produire en raison d'un détecteur de niveau d'eau défectueux.	Pour les lave-linge aux Etats-Unis, cette erreur se produit lorsque la borne du détecteur de niveau d'eau est excentrée.
Erreur de capteur de température	tE1	tE1 6E	tE	-	- Une erreur est survenue au niveau de la résistance du lave-linge à l'intérieur de la cuve (erreur de contact / erreur du capteur de température). - Le connecteur n'est pas connecté correctement ou est déconnecté. - Si le détecteur de niveau d'eau fonctionne sans eau car celle-ci a gelé (ou pour toute autre raison) et que le capteur de température situé dans le bas du lave-linge qui prévient la surchauffe de la résistance détecte une température de 100 à 150 °C, le lave-linge cesse de fonctionner.	Dysfonctionnement du capteur de la résistance - Lorsque le connecteur n'est pas connecté correctement, en cas de déconnexion d'un fil ou lorsqu'il existe un mauvais contact or contact error
	tE2	tE2	-	-	- Le capteur de température du boîtier du ventilateur de l'ensemble conduits est défectueux (court-circuit interne ou fil débranché). - Le connecteur est excentré ou il existe un mauvais contact.	Erreur du capteur de température du tuyau de condensation (pour les modèles antérieurs à la fonction Silver Nano).
	tE3	tE3	-	-	- Cette erreur se produit lorsque le capteur de température du tuyau de condensation est en circuit ouvert. - Cette erreur se produit lorsque le capteur de température du tuyau de condensation est en court-circuit ou qu'un fil est débranché. - Le connecteur est excentré ou il existe un mauvais contact.	Erreur du capteur de température de la résistance de séchage (pour les modèles antérieurs à la fonction Silver Nano).

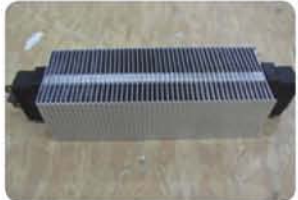
Type d'erreur	Tambour			Entière- ment auto- matique	Causes	Remarques
	Code d'erreur	Anciens codes d'erreur	Pour les États- Unis			
Erreur de balourd	UE	UE E4	dc	UE	- Erreur due au linge. Vérifiez le linge. - Recherchez la raison du balourd et corrigez-la en suivant les instructions du manuel d'utilisation.	
Mousse détectée	Sud	-	SUDS	-	- Une quantité excessive de mousse est détectée. Cette erreur reste affichée pendant l'évacuation de la mousse. Une fois la mousse évacuée, le cycle normal reprend. Le lave-linge affiche "Sud" ou "SUDS" lorsqu'une quantité excessive de mousse est détectée et "End" une fois la mousse évacuée. (Ce phénomène est normal. Cette erreur permet d'éviter les problèmes de non-détection.)	
Détection d'une erreur au niveau de la carte MEMS	8E	-	E8	-	- Une erreur a été détectée au niveau de la carte MEMS ou une erreur de données a été constatée. Vérifiez les connexions des câbles et remplacez-les si nécessaire. 1. Vérifiez les connexions des câbles. 2. Remplacez la carte MEMS. 3. Vérifiez l'absence de toute erreur de connexion des fils au niveau de la carte principale ou de tout dysfonctionnement du composant Silver Nano de la carte, et remplacez-les si nécessaire.	

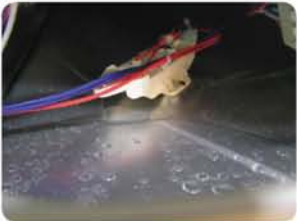
► Vous trouverez ci-dessous une liste des procédures communes de recherche des pannes pour chaque mode d'erreur de lave-linge à tambour. Pour plus d'informations, consultez les scripts de réparation généraux.

Type d'erreur	Code d'erreur	Causes	Mesures correctives	Illustration
Détecteur de niveau d'eau	1E	• Erreur du détecteur de niveau d'eau • Connexions incorrectes de la borne du détecteur de niveau d'eau • Le tuyau du détecteur de niveau d'eau est plié. • Erreur de la carte principale	• Vérifiez les connexions et les contacts de la borne du détecteur de niveau d'eau. • Une erreur survient si un détecteur de niveau d'eau incorrect est utilisé. Veillez à vérifier la référence de l'article (dysfonctionnement). • Si le détecteur de niveau d'eau est défectueux, remplacez-le. • Si l'erreur persiste malgré la mesure ci-dessus, remplacez la carte.	 Vérifiez la fréquence du détecteur de niveau d'eau. - Vérifiez-la après avoir connecté le détecteur de niveau d'eau et le connecteur. - Fréquence : environ 26,1 kHz à vide
Erreur du moteur de lavage et erreur du capteur à effet Hall	3E 3E1 3E2 3E3 3E4	• Erreur du moteur de lavage • Erreur du capteur à effet Hall du moteur de lavage • Connexions incorrectes du moteur de lavage / connecteur du capteur Hall • Erreur du rotor du moteur de lavage et du stator • Erreur de la carte principale	• Vérifiez les connexions et les contacts de la borne du connecteur du moteur. • 3E1 s'affiche en cas de surcharge due à un excès de linge. • Si la borne du capteur à effet Hall est défectueuse, remplacez le capteur à effet Hall. • Vérifiez si le stator du capot du moteur est endommagé. • Vérifiez si la bobine n'est pas déconnectée en raison de la présence d'un corps étranger. • Si le circuit de contrôle de la carte est défectueux, remplacez la carte.	 ► CARTE PRINCIPALE Vérifiez la résistance au niveau du moteur de la carte principale (entre les broches 1 et 3 et 1 et 2 des 3 broches). - Résistance : environ 2 à 5 MΩ - Vérifiez la tension lorsque l'appareil est sous tension.   [Alimentation du moteur]  [Capteur à effet Hall] ► Moteur CC sans balai de l'inverter Vérifiez la résistance au niveau de l'alimentation du moteur et du capteur à effet Hall. - Alimentation du moteur - Vérifiez que toutes les bornes à 2 broches affichent 4,8 à 4,95 Φ. - Capteur à effet Hall ① Jaune et rouge : 7 kΩ↓ ② Jaune et bleu : 7 kΩ↓

Type d'erreur	Code d'erreur	Causes	Mesures correctives	Illustration
Erreur d'arrivée d'eau	4E 4E1 4E2	- Dysfonctionnement de la vanne d'arrivée d'eau - Erreur de la carte principale - Gel en hiver - Vérifiez la vanne d'arrivée d'eau sur les modèles à eau froide uniquement ou à eau chaude et froide. Une connexion incorrecte peut entraîner une erreur.	- En cas de déconnexion d'un fil de la vanne d'arrivée d'eau, remplacez-le. - Vérifiez si la vanne d'arrivée d'eau est obstruée par un corps étranger et si l'arrivée d'eau est constante. - Vérifiez si l'arrivée d'eau est interrompue en raison du gel en hiver. - Si le relai de la carte fonctionne de manière anormale, remplacez la carte.	  - Vérifiez la résistance de la vanne d'arrivée d'eau. - Résistance : 4 à 5 kΩ entre les bornes de la vanne d'arrivée d'eau. - Vérifiez la présence de corps étrangers dans le diaphragme de la vanne d'arrivée d'eau.
Erreur d'évacuation	5E	- Dysfonctionnement de la pompe d'évacuation - Gel en hiver - Corps étrangers dans la pompe d'évacuation - Erreur de la carte principale	- Vérifiez si les rotations du moteur de la pompe d'évacuation sont entravées par un corps étranger. - Effectuez la même vérification pour le processus de vidange naturel. - Vérifiez si les connexions sont correctes et si des fils sont déconnectés. - Si la pompe d'évacuation fonctionne de manière anormale par intermittence lorsque la température de l'eau dans la cuve est élevée. - Si les rotations du moteur sont entravées en raison du gel en hiver, suivez la procédure indiquée afin d'éliminer le gel.	 ► POMPE DE VIDANGE Résistance : environ 155 à 175 Ω entre les bornes pour la vanne d'arrivée d'eau
Erreur de communication	AE	- Les signaux entre la carte secondaire et la carte principale ne sont pas détectés. - Connexion incorrecte des fils entre la carte secondaire et la carte principale.	- Vérifiez les connexions des fils et les contacts des bornes entre la carte secondaire et la carte principale. - Vérifiez si des fils sont déconnectés. - Vérifiez si la carte secondaire est court-circuitée en raison de l'humidité. - Si le circuit de communication de la carte principale est défectueux, remplacez-le.	

Type d'erreur	Code d'erreur	Causes	Mesures correctives	Illustration
Erreur d'interrupteur (erreur du relais principal)	bE1 bE2 bE3	- Le bouton de marche / arrêt est maintenu enfoncé en permanence. - Un autre bouton que le bouton de marche / arrêt est maintenu enfoncé en permanence. - Erreur du relai de la carte principale	- Vérifiez si le bouton de marche / arrêt ou une touche de contact est maintenu enfoncé en permanence. - Vérifiez si les vis de fixation de la carte de service ne sont pas trop serrées. Si tel est le cas, desserrez-les légèrement. - En cas d'erreur de mise sous / hors tension du CI de commutation de la carte principale, remplacez la carte principale. - L'erreur bE3 se produit si les connexions du relais principal sont incorrectes. Vérifiez les connexions. S'il n'y a pas d'erreur au niveau des connexions, remplacez la carte principale.	 Vérifiez le contact entre les boutons du panneau de commande et les touches de contact correspondantes. - Il doit y avoir un espace entre un bouton du panneau de commande et son microinterrupteur correspondant. ☑ Dans le cas contraire, une erreur se produit après environ 30 secondes.
Erreur de refroidissement	CE	- Erreur du capteur de température de lavage - Description de la prévention des risques de fuite de courant	- Cette erreur se produit si la température de l'eau est supérieure à 50 °C pendant l'évacuation. Vérifiez la température. - Si la température de l'eau est normale, cette erreur est due à un dysfonctionnement du capteur de température. Remplacez l'élément chauffant du lave-linge. ☑ Lorsque vous remplacez l'élément chauffant du lave-linge, veillez à éviter toute fuite d'eau.	 Vérifiez la résistance au niveau de l'élément chauffant (pour les fonctionnalités défectueuses). Vérifiez la tension sur la borne rouge / bleue de l'élément chauffant pendant le lavage. ☑ Vérifiez que les deux bornes affichent 25,1275 à 27,7725 Ω (à 5 °C) et 11,4518 à 12,3938 kΩ (à 25 °C), ainsi que la tension de l'élément chauffant.

Type d'erreur	Code d'erreur	Causes	Mesures correctives	Illustration
Erreur de porte	dE dE1 dE2	- Erreur de l'interrupteur de porte - Erreur de la carte principale	- En cas d'erreur dE, vérifiez si elle survient pendant le cycle d'ébullition. - Si l'ouverture de la porte est détectée, fermez la porte. - La tension de 220 V est directement connectée à la porte. Vérifiez et réparez les fils de connexion reliant l'alimentation et l'état de l'isolation. - Vérifiez l'interrupteur de porte. Remplacez-le s'il est défectueux. - Vérifiez le circuit du capteur de la porte de la carte principale. Remplacez-le s'il est défectueux. - Vérifiez la connexion du câble de la pompe d'évacuation.	 ► TYPE 1 Vérifiez la tension de l'interrupteur de porte. Vérifiez la tension après avoir mis l'appareil sous tension. (En d'autres termes, vérifiez l'interrupteur de porte lorsque le bouton de marche / arrêt est activé et qu'aucun bouton de fonction n'est pressé.)
				 ► TYPE 2 La résistance des bornes n° 3 et 5 de l'interrupteur de verrouillage de la porte doit être d'environ 1 000 Ω ± 50 %.
Erreur de résistance	HE HE1 HE2 HE3	- Dysfonctionnement de la résistance - Dysfonctionnement du capteur de température situé entre les bornes de la résistance - Dysfonctionnement de la fonction vapeur - Gel en hiver	- Vérifiez si le fil est sectionné ou en court-circuit. S'il est défectueux, remplacez-le. - Une erreur HE ou HE1 s'est produite. - Vérifiez si le capteur de surchauffe de la résistance de séchage (ou de la résistance de lavage par l'air) est défectueux. Si tel est le cas, remplacez-le. - Une erreur HE2 s'est produite. - Vérifiez le générateur de vapeur. Remplacez-le s'il est défectueux. - Une erreur HE3 s'est produite.	 Résistance de lavage par l'air
				 Résistance de lavage

Type d'erreur	Code d'erreur	Causes	Mesures correctives	Illustration
Erreur de fuite d'eau	LE LE1	- Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite. - Corps étranger dans le capot DV - Dysfonctionnement d'un tuyau ou introduction incorrecte d'une pièce dans le produit	- Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite au niveau de la base et des raccordements du tuyau, de la vanne et de la cuve et prenez la mesure qui s'impose. - Lors de la vidange, cette erreur se produit lorsque les soufflets du tuyau d'évacuation sont obstrués par des corps étrangers. Retirez les corps étrangers. - Vérifiez le fonctionnement du moteur de vidange. Remplacez-le s'il ne fonctionne pas normalement.	 Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite au niveau de la base et des raccordements du tuyau, de la vanne et de la cuve.
Erreur de débordement	OE OF	- Erreur du détecteur de niveau d'eau - Gel en hiver	- Si le détecteur de niveau d'eau présente une erreur fonctionnelle, remplacez-le. - Vérifiez le tuyau. Cette erreur se produit s'il est endommagé ou troué. - Cette erreur se produit si l'eau est gelée en hiver. Suivez la procédure indiquée afin d'éliminer le gel.	 Vérifiez le tuyau connecté au détecteur de niveau d'eau.  Vérifiez si le tuyau est plié, sectionné ou endommagé.
Erreur du capteur de température	tE1 tE2 tE3	- Erreur du capteur de température de lavage - Erreur du capteur de température de séchage - Connexions défectueuses et incorrectes du capteur de condensation (pour le séchage) - Erreur de la carte principale - Gel en hiver	- Vérifiez les connexions du connecteur du capteur de température de la résistance du lave-linge. - Si le capteur de température de la résistance du lave-linge présente une erreur fonctionnelle, remplacez-le. - Une erreur tE1 se produit. - Vérifiez les connexions du connecteur du capteur de température de la résistance de séchage. - Si le capteur de température de la résistance de séchage présente une erreur fonctionnelle, remplacez-le. - Une erreur tE2 se produit. - Vérifiez les connexions du connecteur du capteur de température du tuyau de condensation. - Si le capteur de température du tuyau de condensation présente une erreur fonctionnelle, remplacez-le. - Une erreur tE3 se produit.	-
Erreur de balourd	UE	- Erreur du capteur à effet Hall du moteur - Problème dû au linge	- Vérifiez le type de linge. Vérifiez s'il peut provoquer une situation de balourd. - Si le linge est petit mais qu'il absorbe beaucoup d'eau, veillez à consulter et à suivre les instructions relatives dans le manuel de l'utilisateur.	-