

INFORMATION TECHNIQUE

REFERENCE	CHASSIS
KM34S3B Plateau fixe antenne tournante	MWO Encastrable 34L
Explicatif des Code Erreurs	

Code	Description	Cause possible	Remède
E-01	Circuit ouvert de la sonde de température de la convection	La sonde de température est débranchée ou défectueuse	Vérifiez la sonde de température de convection, coupez le courant et rebrancher l'appareil après son refroidissement.
E-04	Circuit ouvert de la sonde de température de la convection	La température de l'ensemble de convection est supérieure à la température de fonctionnement normale. 1. Le ventilateur de convection a cessé de fonctionner. 2. Un autre composant est défectueux.	Vérifiez la sonde de température de convection et les autres composants pour confirmer le composant défectueux.
E-05	Problème sur le système d'eau	1. le capteur d'eau; 2. la conduite d'eau ; 3. la pompe à eau ; 4. Le réservoir d'eau.	Vérifiez le capteur d'eau, le tuyau d'eau, la pompe à eau et le réservoir d'eau.
E-06	le réservoir d'eau n'est pas bien fermé	1. le réservoir d'eau est vide, il faut mettre de l'eau; 2. le réservoir d'eau n'est pas installé; 3. le réservoir d'eau n'est pas dans la bonne position.	Vérifiez si le réservoir d'eau est vide ou non, et vérifiez qu'il est correctement installé.
E-17	Protection de la fonction de préchauffage défectueux	N'a pas atteint la température de préchauffage dans les 15 minutes	Vérifiez le ventilateur de convection
E-17	Problème sur la Protection ventilateur	N'a pas atteint la température de réglage en 50 minutes dans la fonction de convection du gril.	Vérifiez le ventilateur de convection