

CODES ERREUR

Légende:



Contrôle Visuel



Mesure non appropriée



Mesure à l'aide du multimètre

FR
GB
DE

Code Erreur	Description	Défaut Potentiel	Mesure	A faire...
E 2	Le capteur de température indique une surchauffe des inducteurs L'algorithme d'échec recalcule la sur température sur le capteur de température PT - 1000	La zone de cuisson a surchauffé (la casserole a chauffé étant vide...)		Laisser refroidir les inducteurs
E 3	Casserole non adaptée ou Défaut de composant	Certaines casseroles perdent leurs propriétés magnétiques en raison de la surchauffe de leur fond. La casserole génère des interférences qui perturbent le fonctionnement de l'induction.		Utiliser une casserole compatible ⇒ Remplacer la casserole ou Remplacer le générateur

43822-0

INDUC IN'PULSE TCLISA

Code Erreur	Description	Défaut Potentiel	Mesure	A faire...
E 5	Problème de réseau	Surtension		Contrôler la tension
E 6	Problème de réseau	Mauvaise fréquence		Contrôler la fréquence
E 8	Défaut ventilation	Ventilateur défectueux		Remplacer le générateur
E 9	Sonde de température PT 1000	La sonde de température PT 1000 est défectueuse		Remplacer le générateur
E A	Défaut de composant	Problème de composant sur le générateur		Remplacer le générateur
E H	Reconnaissance de température fixe	S'il n'y a aucun changement de température sur la table de cuisson dans un intervalle de 5 minutes, le message d'erreur "E H" s'affiche.		Laisser refroidir les inducteurs
U400	Surtension	Mauvais branchement		Corriger le branchement de la table

43822-0

INDUC IN'PULSE TCLISA

Code Erreur	Description	Défaut Potentiel	Mesure	A faire...
Aucun affichage / fonction	Mauvais raccordement au réseau Défaut de la TC	Défaut raccordement réseau Défaut TC Défaut de composant		Contrôler le raccordement au réseau Remplacer le générateur
	Mauvaise ou non détection de la casserole	Casserole non adaptée Défaut de composant	 	Utiliser une casserole adaptée Remplacer le générateur
Défilement segment Er 47	Défaut de communication entre la commande et l'induction.	TC défectueuse Câble LIN TC défectueux ou mal enclenché.		Remplacer le générateur
Er 22	Défaut TC s'éteint après 3,5 - 7,5s.	Court-circuit ou défaut des touches sensibles		Remplacer le générateur
Er 03 + "son" en continu Ou symbole: 	La touche est activée en continu. La commande électronique est coupée au bout de 10sec.	Liquide ou ustensiles de cuisine sur le verre au-dessus de la TC		Nettoyer le verre

43822-0 INDUC IN'PULSE TCLISA

Code Erreur	Description	Défaut Potentiel	Mesure	A faire...
Er 20	Erreur de flashage Données non plausibles Mauvaise programmation	Défaut TC	×	Remplacer le générateur
Remise à zéro de l'afficheur	Le niveau de puissance revient automatiquement à zéro	Défaut du générateur	×	Remplacer le générateur
L	Pas d'erreur!	Sécurité enfants active	×	Désactiver la sécurité enfants (se référer au manuel)

43822-0

INDUC IN'PULSE TCLISA

ERROR CODE

Legend:



Visual Control



No appropriated measure



Measure with multimeter

FR

GB

DE

Error Code	Description	Potential Failure	Measure	What to do...
E 2	Temperature sensor indicates overheat of induction coil component overtemperature Wrong algorithm calculated over-temperature at coil sensor PT-1000 (only for cooking level 9)	Cooking zone has overheated (maybe pot boiled without food,...) Loss of magnetic properties of the pan bottom with temperature increase Component part error		A cool down is necessary Error is disappearing when cooling down Usage of appropriate pan material ⇒ Replace pan replace the generator
E 3	Not adapted pan or Component failure	Some pans lose their magnetic properties due to a overheat of the bottom or The pan generates interferences which disturb the functioning of the induction. Some bad pans may destroy some electronic components.		Employment of suitable pan ⇒ Replace the pan or Replace the generator

43822-0

INDUC IN'PULSE TCLISA

Error Code	Description	Potential Failure	Measure	What to do...
E 5	Network failure	Overvoltage		Check the voltage
E 6	Network failure	Frequency problem Overvoltage		Check the frequency Replace the generator
E 8	Fan failure	Fan or control electronics defect		Replace the generator
E 9	Temperature probe PT 1000	Temperature probe PT 1000 is defective		Replace the generator
E A	Hardware failure	Hardware failure		Replace the generator
E H	Fixed resistor recognition	If there is no temperature change at the cook place after activation of cooktop within 5 minutes, error display shows message "E H"		Induction cooktop has to cool down
U400	Overvoltage	Wrong connection 400V		Disconnect and correct the power line connection

43822-0

INDUC IN'PULSE TCLISA

Error Code	Description	Potential Failure	Measure	What to do...
No display / Function	Wrong connection 400V Error on Touch Control	Defect mains connection Component part error		Correctly execute mains connection replace the generator
	Incorrect pot detection	Pan not adapted Component failure	 	Use an adapted pan Replace the generator
Cyclic bar display Er47	TC	Wrong TC Wrong type		Replace the generator
Er22	Key evaluation defect, Touch Control switches off after 3,5- 7,5s.	Short circuit or interruption around key evaluation		Replace The generator
Er 03 or 	Continuous key activation, Control switches off after 10s.	Liquid or cookware on glass above control		Clean glass ceramics

43822-0

INDUC IN'PULSE TCLISA

Error Code	Description	Potential Failure	Measure	What to do...
Er 20	Data not plausible Flash Rom check sum wrong Programming options wrong	Component part error on Touch Control	×	replace the generator
Cooking level back to 0	Power level returns automatically to zero	Component part error	×	Replace the generator
L	No mistake!	Safety device for children activates	×	Desactivate the safety device for children (see instruction manual)

FEHLERAUSGABE

Legende:



Sichtkontrolle



Keine Messung erforderlich oder nicht lohnend durchführbar



Messung mit Multimeter

FR
GB
DE

Fehlermeldung	Beschreibung	Mögliche Fehlerursache	Messung	Entscheidung
E 2	Übertemperatur Fehler Algorithmus errechnet Übertemperatur am Spulenfühler PT-1000 (Nur bei Kochstufe 9 möglich)	Topf überhitzt Generator überhitzt		System abkühlen lassen
E 3	Unzuverlässiger Arbeitspunkt durch ungeeignetes Topfmaterial Bauteilfehler	Verlust der magnetischen Eigenschaften des Topfbodens bei Temperaturerhöhung Zerstörung von Bauteilen		Einsatz von geeignetem Topfmaterial ⇒ Topf austauschen Generator tauschen
E 5	Netzstörung	Überspannung		Spannung überprüfen

43822-0

INDUC IN'PULSE TCLISA

Fehlermeldung	Beschreibung	Mögliche Fehlerursache	Messung	Entscheidung
E 6	Netzstörung	Netzfrequenzerkennung fehlerhaft Überspannung		Netzfrequenz und Spannung überprüfen, bei korrektem Netz Generator Tauschen
E 8	Lüfterfehler	Lüfter, bzw. Ansteuerelektronik Defekt		Generator tauschen
E 9	Spulensensor PT 1000	Spulensensor PT 1000 defekt		Generator tauschen
E A	Hardwarefehler	Die Selbstüberprüfung hat eine defekte Schaltungskomponente erkannt		Generator Tauschen
E H	Festwiderstandserkennung	Findet nach Aktivierung der Kochstelle innerhalb von 5 Minuten kein Temperaturwechsel an der Kochstelle statt, wird Fehleranzeige „E H“ angezeigt		Induktionskochfeld muss abkühlen
U400	Überspannung	Falschanschluss 400V		Netzanschluss korrekt durchführen

43822-0

INDUC IN'PULSE TCLISA

Fehlermeldung	Beschreibung	Mögliche Fehlerursache	Messung	Entscheidung
Keine Anzeige / Funktion	Falschanschluss 400V Fehler auf Touch Control	Fehlerhafter Netzanschluss Bauteilfehler auf Generator		Netzanschluss korrekt durchführen Generator tauschen
	Fehlerhafte Topferkennung	Ungeeigneter Topf Bauteilfehler auf Generator	 	Einsatz eines geeigneten Topfes Generator tauschen
Zyklische Balken - anzeige Er47	Fehler kommunikation	Falsche TC Falsche Type		Generator tauschen
Er22	Tastenauswertung defekt, Touch Control schaltet sich nach 3,5-7,5s ab.	Kurzschluß oder Unterbrechung im Bereich der Tastenauswertung		Generator tauschen
Er 03  oder	Tastendauerbetätigung, Steuerung schaltet nach 10s ab.	Flüssigkeit oder Kochgeschirr auf dem Glas über der Steuerung		Glaskeramik reinigen

43822-0 INDUC IN'PULSE TCLISA

Fehlermeldung	Beschreibung	Mögliche Fehlerursache	Messung	Entscheidung
Er 20	Flash Fehler Daten nicht plausibel Flash Rom Prüfsumme falsch Programmierooptionen falsch	Bauteilfehler auf Generator	×	Generator tauschen
Kochstufe zurück auf 0	Die kochstufe kehrt in Nullpunkt automatisch zurück	Bauteilfehler auf Generator	×	Generator tauschen
L	Kein Fehler!	Kindersicherung aktiviert	×	Kindersicherung deaktivieren (siehe Gebrauchsanweisung)