





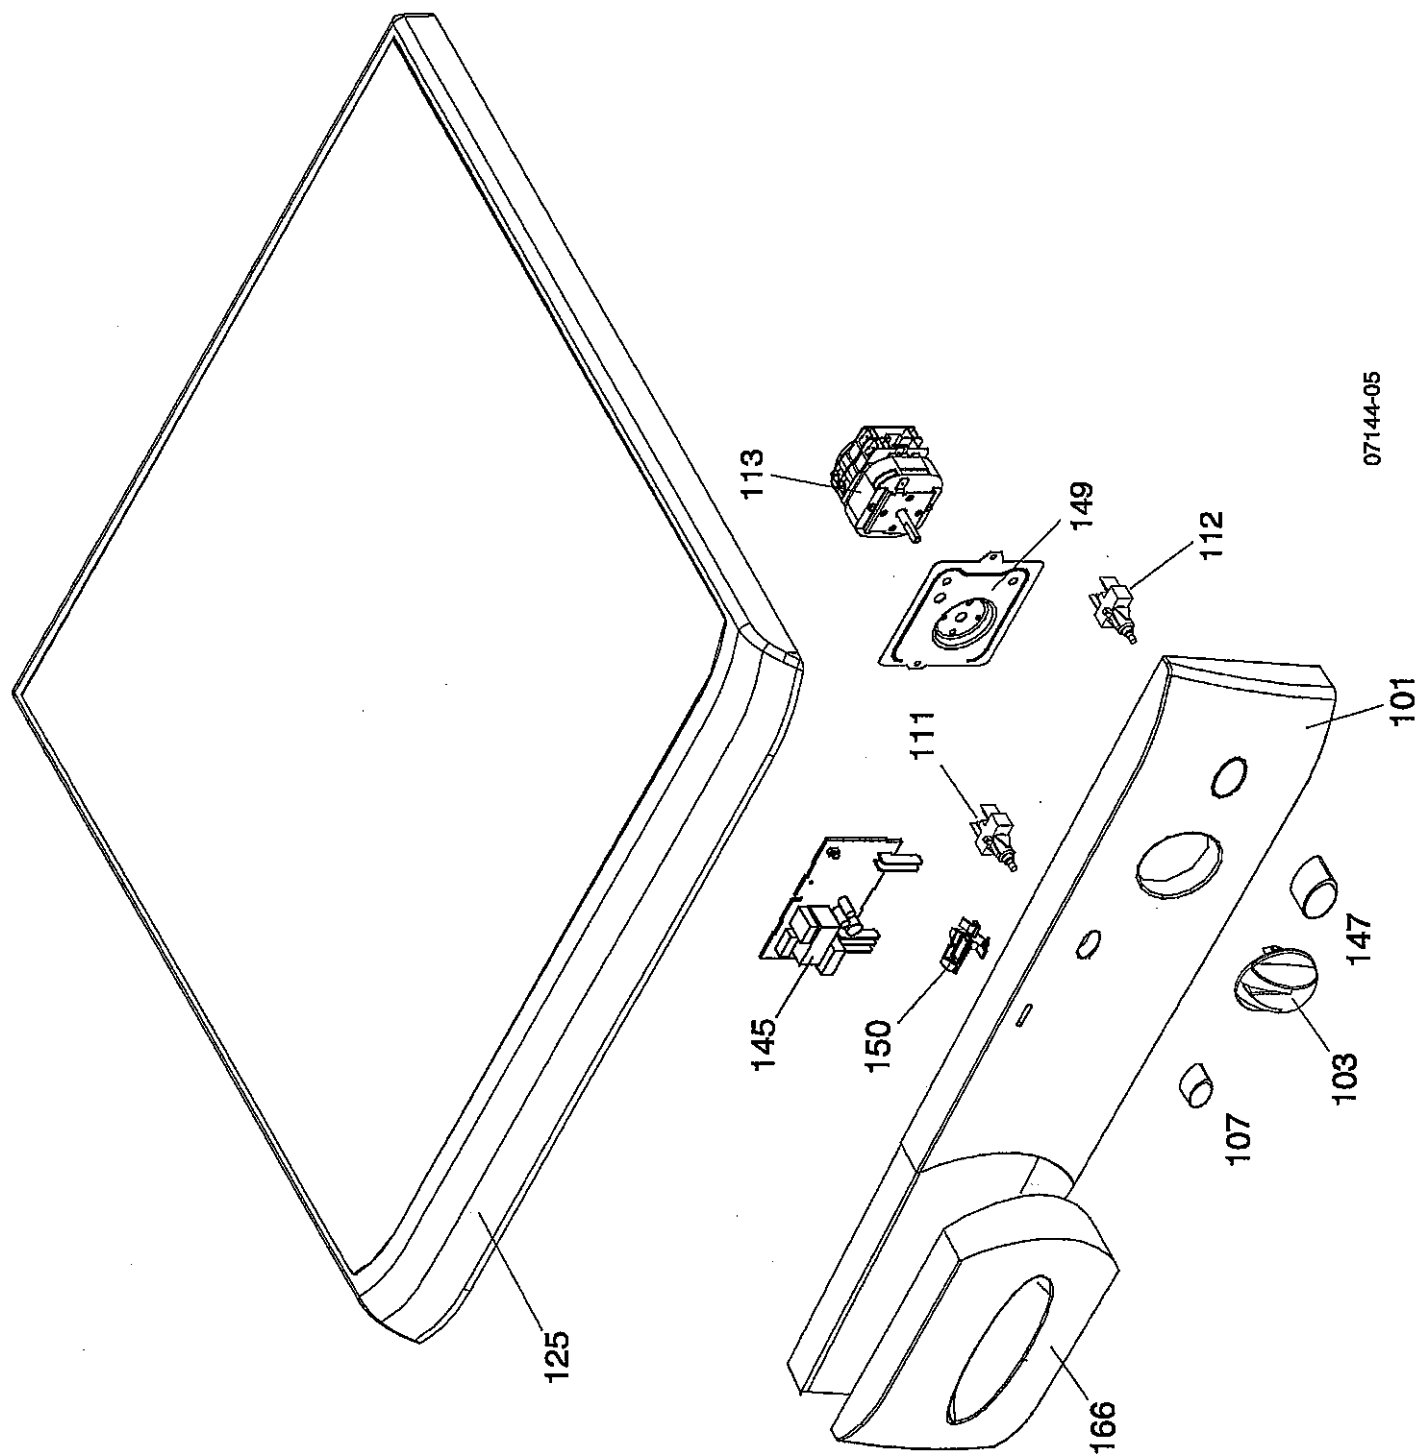

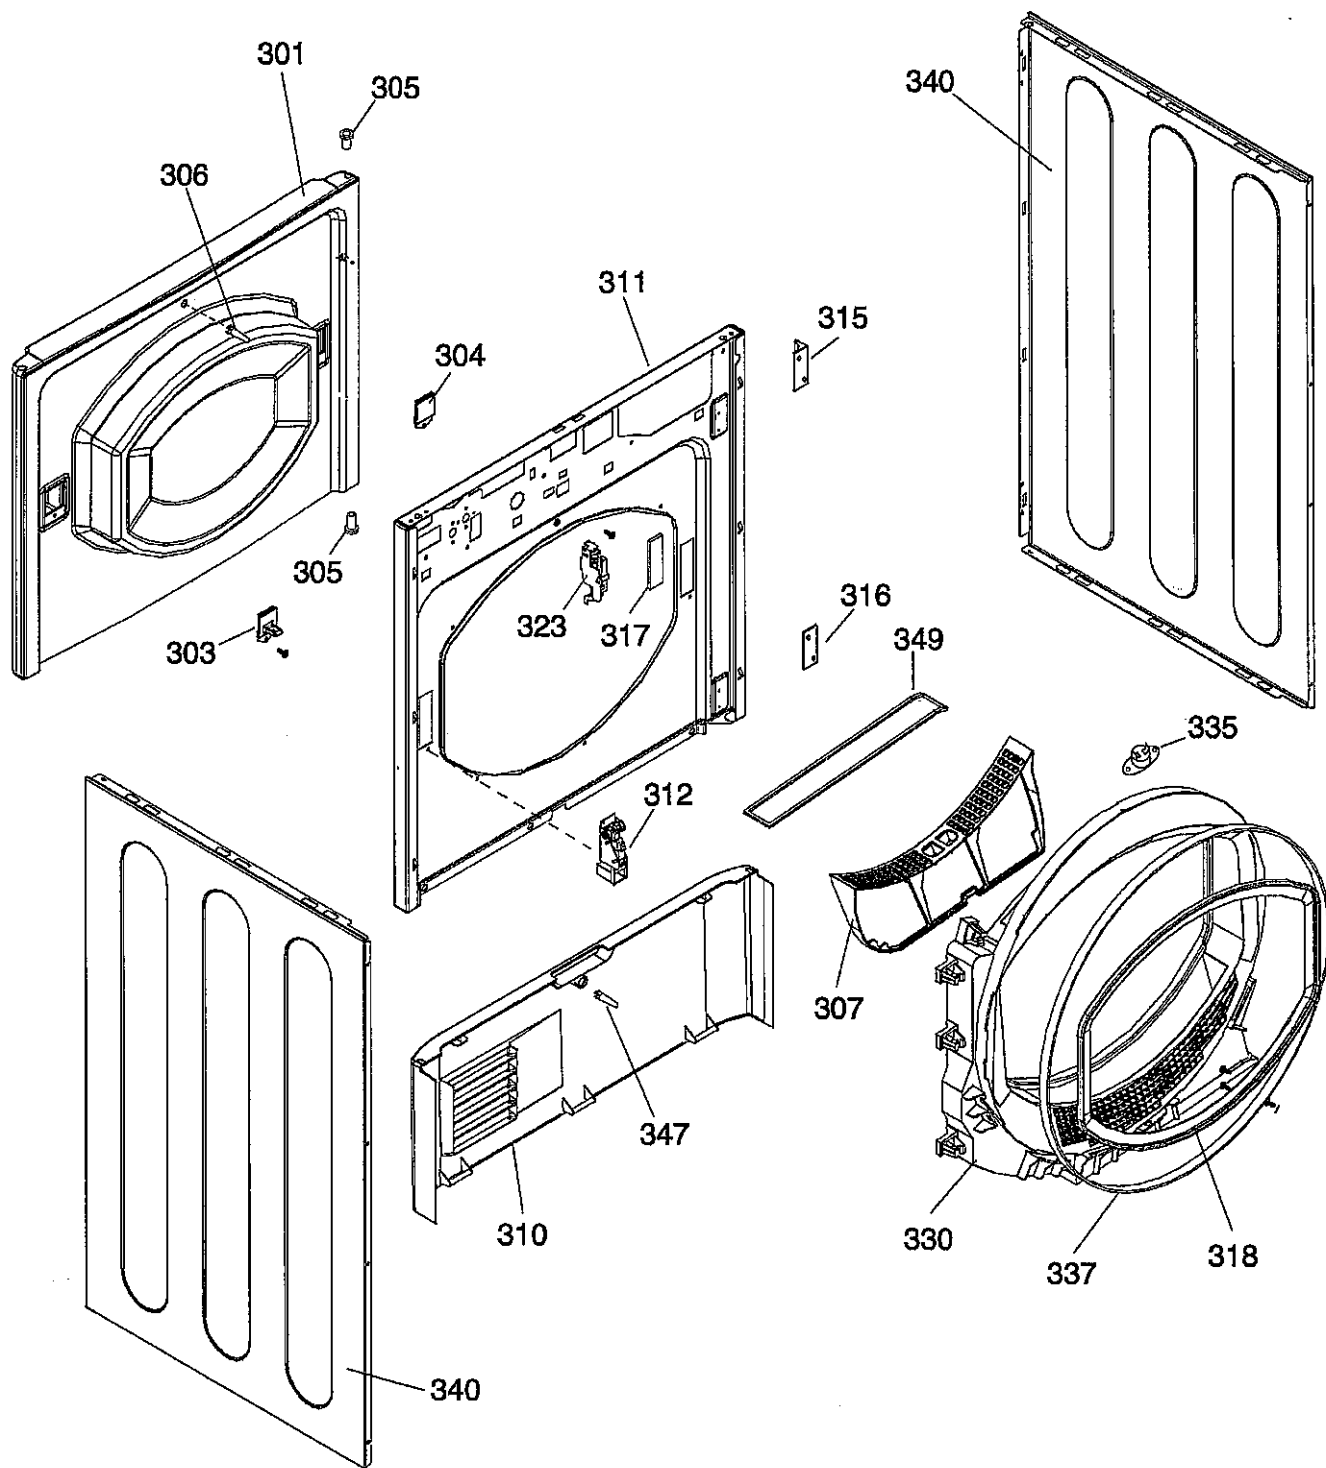

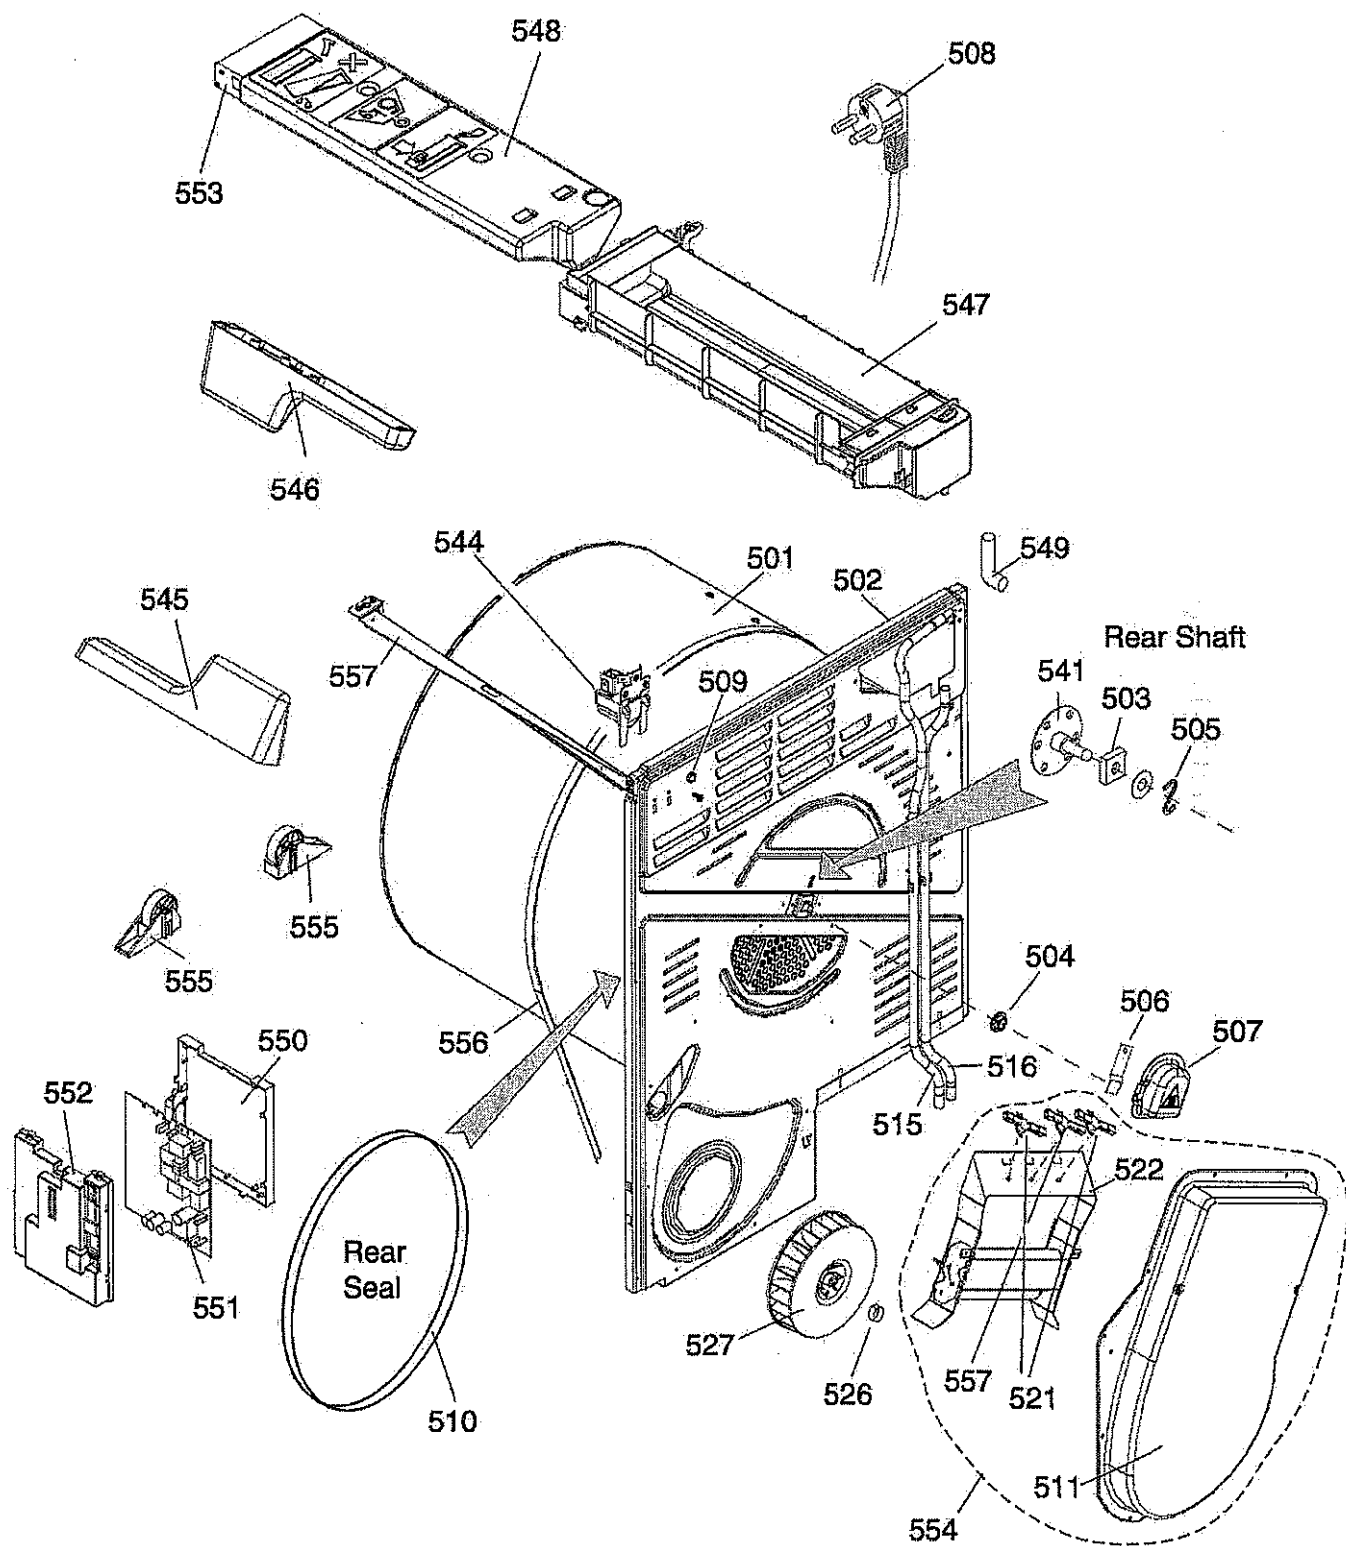

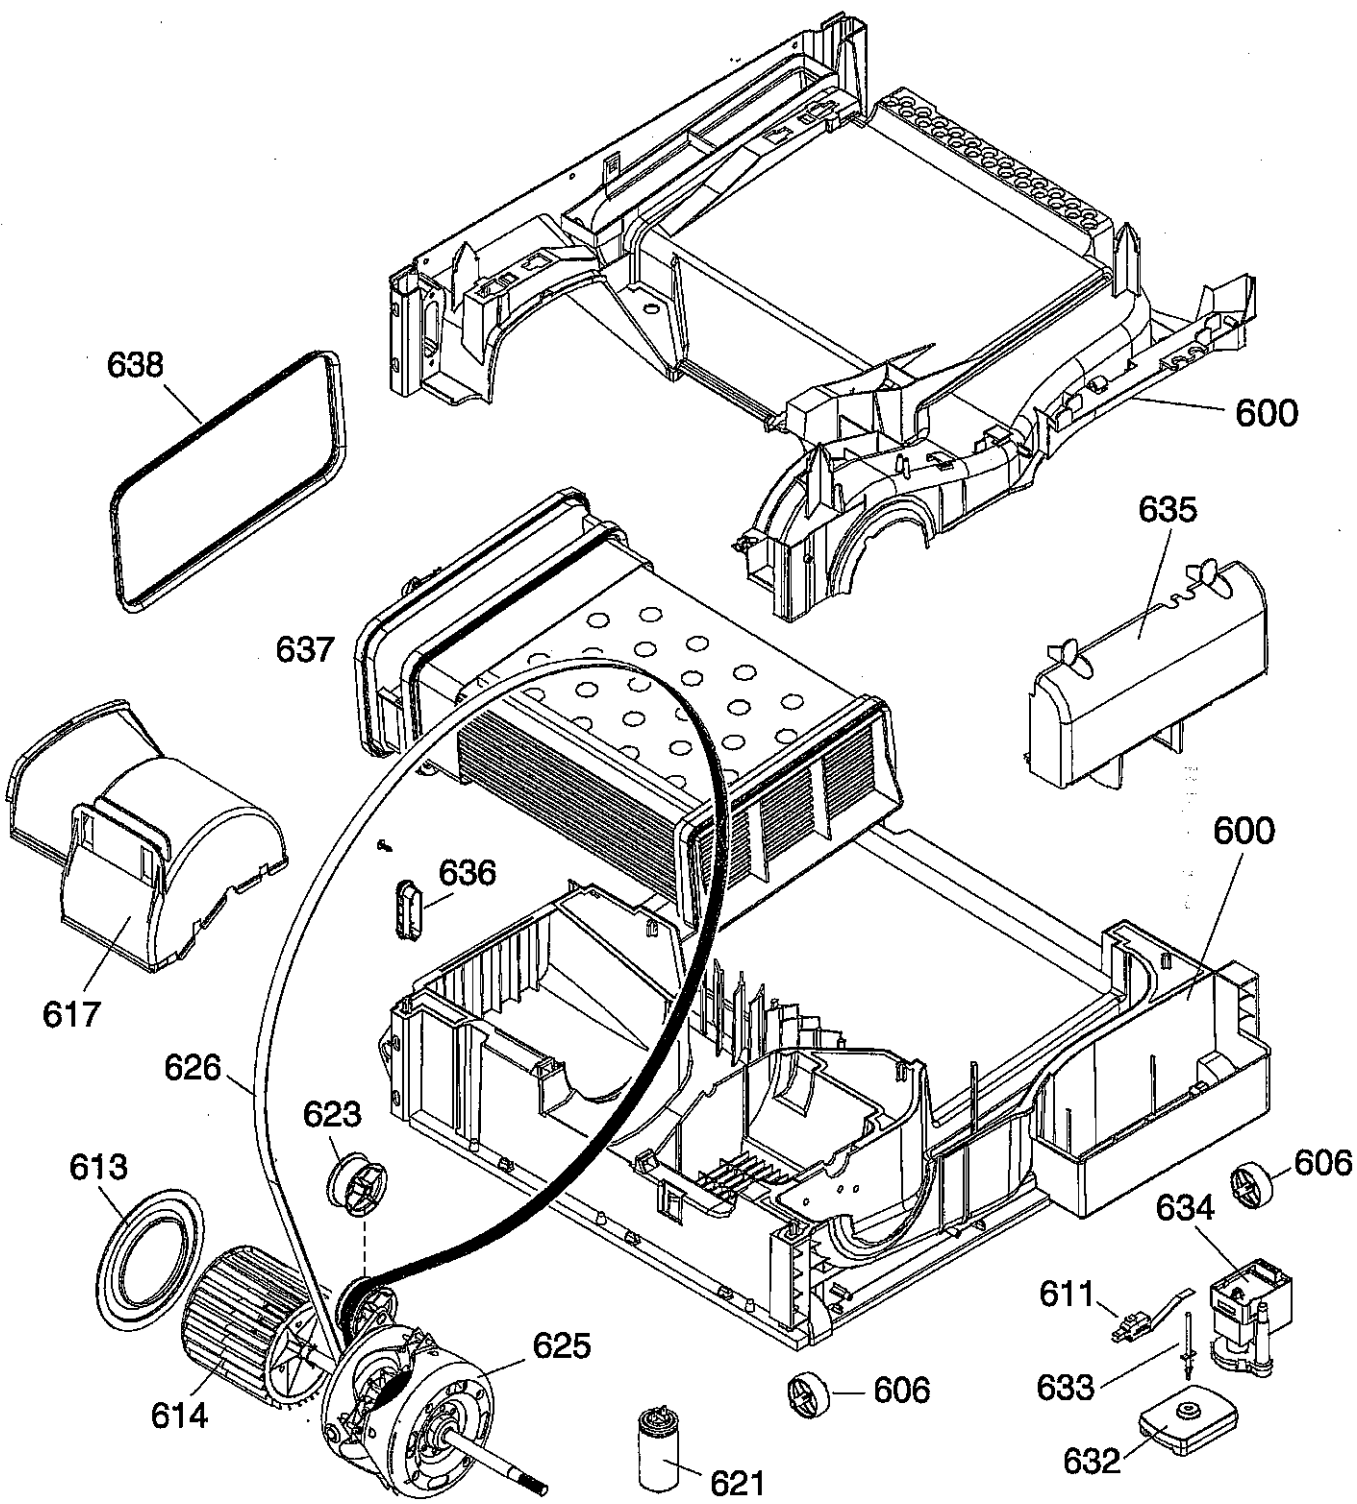

Défaut :


Bruit de grondement durant le fonctionnement.

Origine du problème

Le bruit se produit lorsque le tambour tourne sur ses galets de suspension.


Action corrective = Remplacement de l'appui Avant de tambour par des garnitures téflon

- 1 Enlever les galets soutenant l'avant de tambour de leurs étriers. Laisser les étriers fixés à la base.

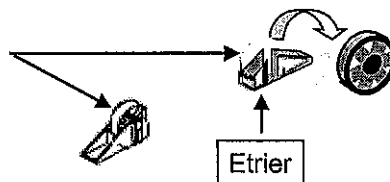

- 2 Enlever l'ensemble de panneau avant et le conduit d'air

- 3 Insérer les 5 Patins de frottement dans les fentes prévues dans le conduit d'air

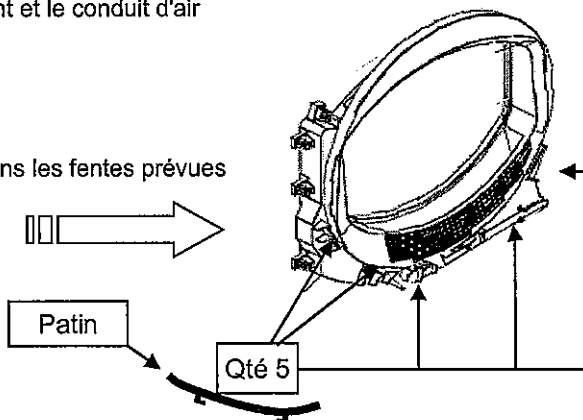

- 3 Remplacez le palier arrière (carré bronze) et la courroie d'entraînement (version à 6 nervures)